

MONTÁŽNÍ NÁVOD

DEKORATIVNÍ OBKLADY STEGU

Podklad pro lepení obkladu musí být stabilní a schopný zatížení obkladem. Povrch podkladu musí být čistý, suchý, zbaven prachu, zbytku barev či jiných nečistot a následně ošetřen základním penetračním nátěrem. Nestabilní a hladké nátěry se špatnou adhezí před lepením obkladu odstraňte. Okolní teplota během montáže a 48 hodin po ukončení by měla být v rozmezí 5–25 °C. Montáž provádějte za pomoci stavební chemie STEGU. Montáž neprovádějte za příliš silného větru, deště a přímém slunci.



Podklad natřete dle pokynů uvedených na obale použitého základního penetračního nátěru STEGU: **GRUNT**, který zvýší přilnavost lepidla k podkladu.



Pomocí vodováhy označte rovinu a připevněte pomocnou opěrnou lať, na kterou pokládejte první řadu obkladů. Montáž obkladů začněte vždy odspodu nahoru. V případě, že obkládáte i vnější rohy začněte od lepení rohových obkladů. Obklady vybírejte z několika balení zároveň pro rovnoměrné rozložení odstínů.




Ocelovým kartáčem odstraňte veškeré nečistoty a nepřesnosti ze zadní strany obkladu.



Lepidlo aplikujte zubovým ocelovým hladítkem dle pokynů uvedených na obale použitého lepidla STEGU: **ELASTIK** (sádrové, betonové, kamenné obklady), **MULTIELASTIK** (betonové, kamenné obklady), **GIPSOLEP** (sádrové obklady).




Obklad s naneseným lepidlem rovnoměrně přitlačte na stěnu. Přebytečné lepidlo odstraňte zednickou špachtlí. Pro dokonalý výsledek překládejte obklad v 1/3 jeho délky. V případě obkladů s hotovou spárou pokládejte obklady spárou nahoru.

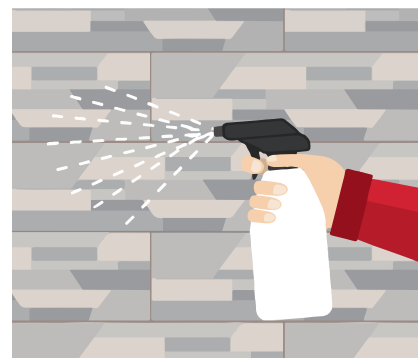

Po ukončení lepení a případném spárování je nutné povrch obkladů ošetřit dle pokynů uvedených na obale použitého impregnačního nátěru STEGU: **STONE CARE / STONE SHINE**. Aplikaci provádějte rozprašovačem či za pomoci štětce 14 dní od ukončení lepení obkladů.



Při montáži cihlových obkladů bez spáry si na stěnu narýsujte pomocné linky, v rozestupu rovnající se dvojitě výšce obkladu včetně spár, které vám pomohou dodržet správnou linii obkladu. Pro dokonalý výsledek překládejte obklad v 1/2 jeho délky.

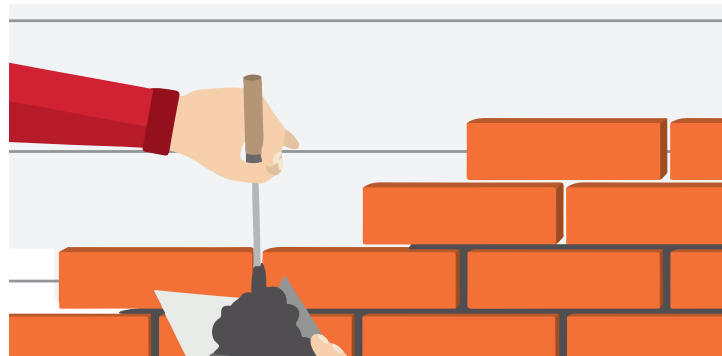

Po úplném vytvrzení lepidla (v případě celé fasády cca 14 dní po ukončení lepení) aplikujte do mezer mezi obklady dle pokynů uvedených na obale použité spárovací malty STEGU: **CLASSIC / RUSTICAL**.



GRUNT 5 L

Penetrační nátěr
Vydatnost: ~ 50 m²



MULTIELASTIK 15 KG

Cementové lepidlo
Vydatnost: ~ 4 m²



ELASTIK 7 KG

Disperzní lepidlo
Vydatnost: ~ 3 m²



GIPSOLEP 7 KG

Sádrové lepidlo
Vydatnost: ~ 2 m²



CLASSIC 7 KG

Spárovací malta – jemná
Vydatnost: ~ 2 m²



RUSTICAL 15

Spárovací malta – hrubá
Vydatnost: ~ 4 m²



STONE CARE 2 L

Impregnační nátěr
Vydatnost: ~ 10 m²



STONE SHINE 1 L

Dekorativní impregnační nátěr
Vydatnost: ~ 5 m²

NOVINKA

MATERIÁL A NÁŘADÍ

1. PŘÍPRAVA PODKLADU: Ochranné rukavice, papír nebo fólie na zakrytí podlahy, nůž, malířská štětka na penetrování, nádoba na penetrační prostředek STEGU: **GRUNT**.

2. LEPENÍ: Ocelové zubové hladítko, ocelový kartáč, úhlová bruska, vodováha, tužka, úhelnice, metr, vysavač, nádoba na disperzní lepidlo **ELASTIK** / cementové lepidlo **MULTIELASTIK** / sádrové lepidlo **GIPSOLEP**.

3. SPÁROVÁNÍ: Ruční nebo elektrické míchadlo, spárovací pytel, spárovací lžice, zednická lžice, malířský štětec, nádoba na spárovací maltu **CLASSIC** / **RUSTICAL**.

4. IMPREGNOVÁNÍ: Ruční postřikovač, štětec, krycí fólie, impregnační nátěr **STONE CARE** / **STONESHINE**.

UPOZORNĚNÍ: Firma STEGU® nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladů na stěnu. Reklamacce rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.